

रोज़ का इस्तेमाल

श्रेडर · मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)



1 कचरा छाँटें।

प्लास्टिक, काँच, धातु और जो भी खाना नहीं है, सब निकाल दें।



2 बड़े या सख्त टुकड़े छोटे करें।

पूरा नारियल, बड़ी हड्डियाँ और मोटे डंठल ब्लेड को जाम कर सकते हैं।



3 हॉपर के किनारे खड़े हों।

उसके सामने कभी नहीं।



4 एक बार में अधिकतम 5 किलो, थोड़ा-थोड़ा करके डालें।

पूरी ट्रे एक साथ न डालें। ज़्यादा डालने से श्रेडर जाम होता है।

⚠ ब्लेड घूमते समय हॉपर में हाथ कभी न डालें।



5 हॉपर खाली होने तक रुकें। फिर अगला 5 किलो डालें।



6 जाम हो गया? रिवर्स दबाएँ।

फिर आगे की ओर चलाएँ। फिर भी अटका है? तुरंत उपाय देखें।



नई गाइड के लिए स्कैन करें

imachinebuilders.com/support/hi/organic-waste-shredder/daily-use

WhatsApp · कॉल करें
+91 80982 84795


1 / 2



- 7** क्रेट भरने वाला है? बंद करें, फिर बदलें।
भरकर गिरने न दें।



- 8** काम पूरा होने पर बंद करें।
ब्लेड पूरी तरह रुकने तक इंतज़ार करें।

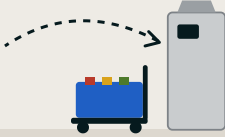

- 9** कटे कचरे को कम्पोस्टर या गड्ढे तक ले जाएँ।



- 10** ब्लेड अभी साफ़ करें, जब तक वे गीले हैं।
सफ़ाई और देखभाल देखें।

क्या डालें

✓ डालें

सारा खाने का कचरा

फल, सब्ज़ियाँ, मांस, चिकन, मछली, सीप, हड्डियाँ, पास्ता, बेकरी का सामान, चीज़ और अंडे के छिलके।

खाना लगा कागज़

नैपकिन, पेपर टॉवल, टी बैग और कॉफ़ी पाउडर।

पौधे

फूल, पत्ते, घास और छोटी टहनियाँ।

प्रमाणित कम्पोस्टेबल चीज़ें

कम्पोस्टेबल थैलियाँ (ASTM D6400), लकड़ी की स्टिक और चॉपस्टिक।

✗ न डालें

- ✗ तरल पदार्थ, ग्रीस और खाना पकाने का तेल
- ✗ प्लास्टिक, थर्मोकोल, टेकअवे डिब्बे और डिस्पोज़ेबल कप
- ✗ काँच और धातु
- ✗ वैक्स पेपर और वैक्स लगा गत्ता
- ✗ रबर बैंड, तार की गाँठें और स्टिकर
- ✗ डायपर
- ✗ बिना प्रमाण वाली 'बायोडिग्रेडेबल' चीज़ें



कंट्रोल पैनल कभी न खोलें और वायरिंग को न छुएं। अगर बिजली का झटका लगे, तो तुरंत मेन MCB बंद करें और हमें कॉल करें।



नई गाइड के लिए स्कैन करें

imachinebuilders.com/support/hi/organic-waste-shredder/daily-use

WhatsApp कॉल करें
+91 80982 84795

2 / 2