सफ़ाई और देखभाल

कम्पोस्टर · रखरखाव प्रक्रिया

हर बैच के बाद

⚠ **सफ़ाई से पहले मशीन बंद करें। ब्लेड रुकने तक इंतज़ार करें।**

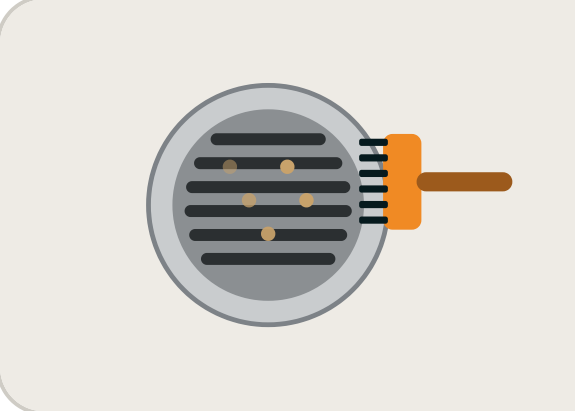

1 **ब्रश से ब्लोअर सक्शन मेश साफ़ करें।**

धूल और कम्पोस्ट के कण हटाएँ। साफ़ मेश, साफ़ हवा।

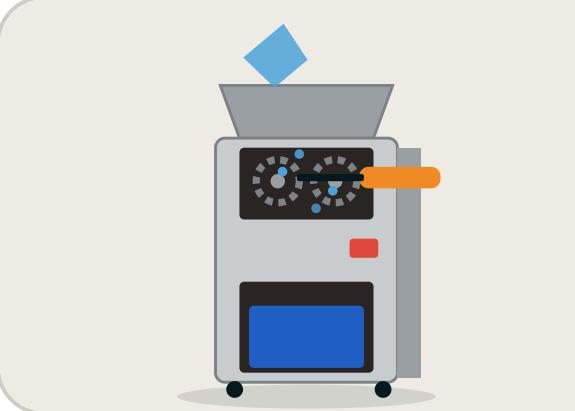

2 **श्रेडर के ब्लेड पानी से साफ़ करें।**

ब्लेड गीले रहते ही साफ़ करें, ताकि कुछ सूखकर न चिपके।

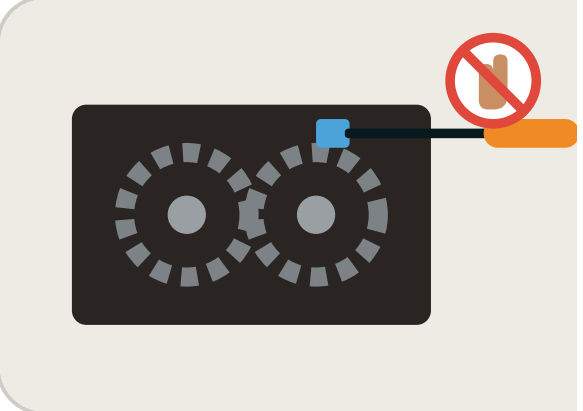

3 **चिपका कचरा स्क्रेपर टूल से निकालें।**

ब्लेड के बीच से। हाथ कभी न डालें।

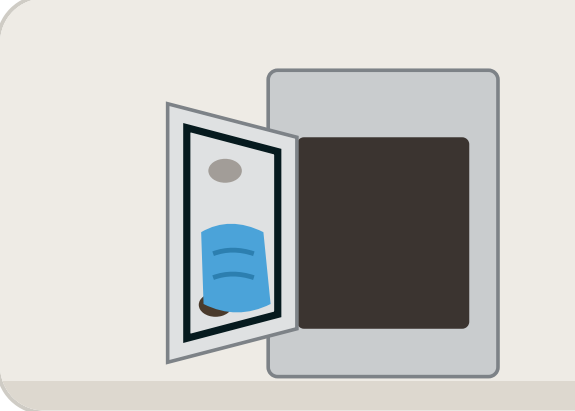

4 **सामने के दरवाज़े का अंदरूनी हिस्सा साफ़ करें।**

डिस्चार्ज के तुरंत बाद। साफ़ दरवाज़ा ठीक से लॉक होता है और रिसता नहीं।

हर दिन

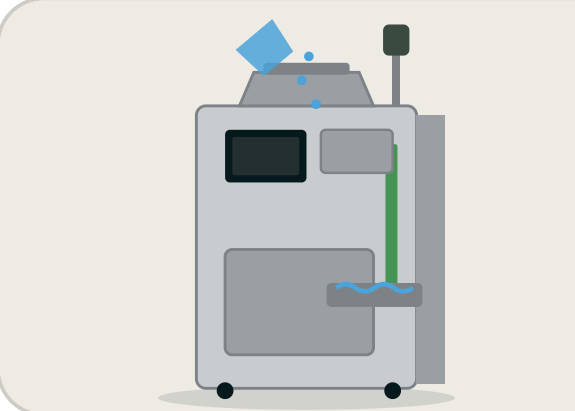

1 **श्रेडर को पानी से धोएँ।**

रोज़ के इस्तेमाल की तरह क्लीनिंग ट्रे से। इससे बदबू नहीं आती।

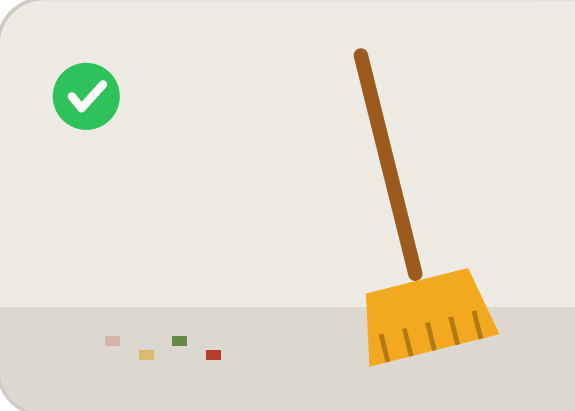

2 **मशीन के आसपास की जगह साफ़ और सूखी रखें।**

महीने में दो बार

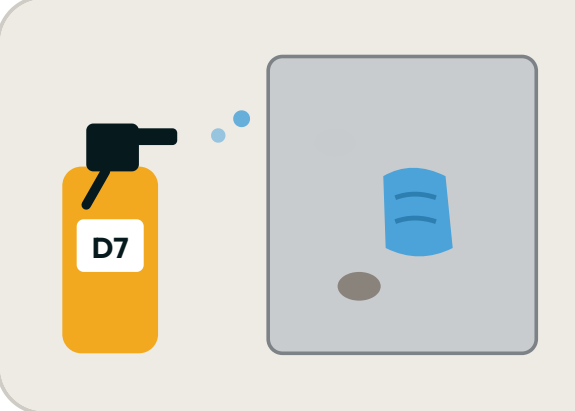

1. **बाहर से D7 Diversey लिक्विड से साफ़ करें।**
   सभी कवर, श्रेडिंग एरिया और काम की जगह।

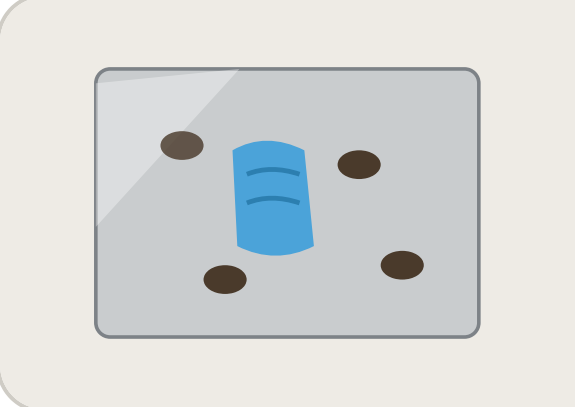

2. **मुलायम कपड़े से पोंछकर साफ़ करें।**

⚠ **स्क्रीन पर पानी या लिक्विड न जाने दें।**

नियमित रूप से

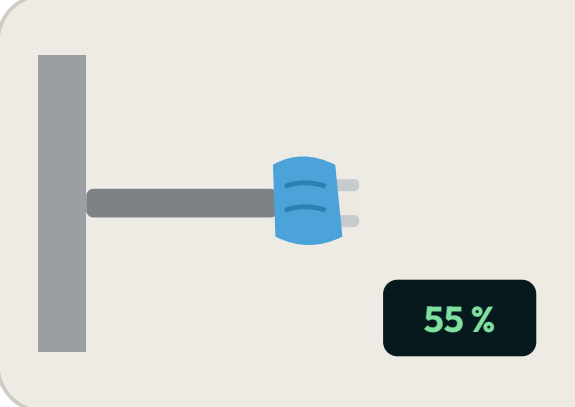

1. **नमी सेंसर (moisture sensor) साफ़ करें।**
   पहले मशीन बंद करें। पता नहीं यह कहाँ है? हमसे पूछें।

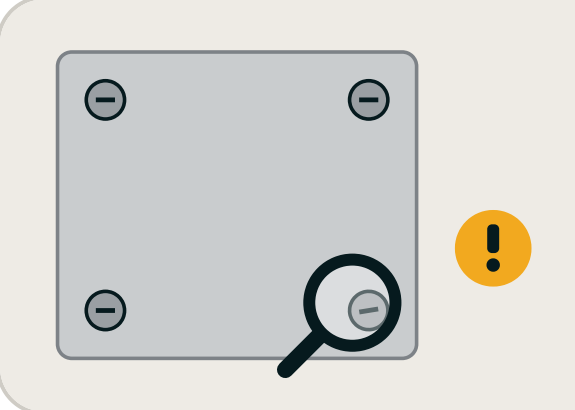

2. **ढीले स्क्रू और बोल्ट देखें।**
   मिलें तो हमें बताएँ।

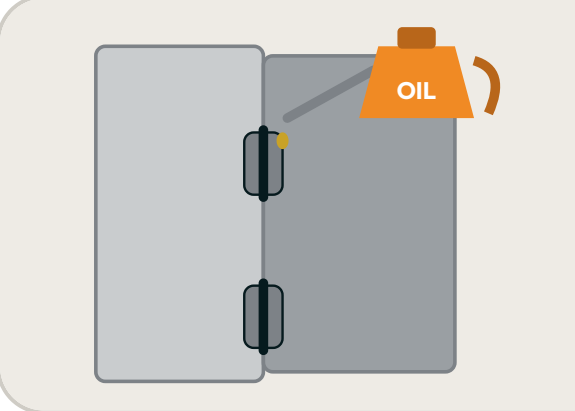

3. **दरवाज़ों के कब्ज़ों में तेल या ग्रीस लगाएँ।**

आपके औज़ार

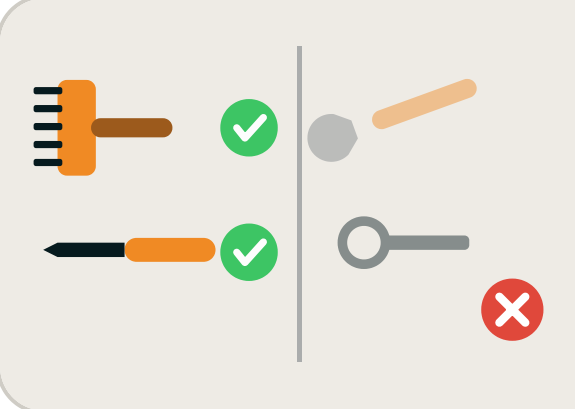

1. **आपको सिर्फ़ मेश ब्रश और स्क्रेपर टूल चाहिए।**
   स्पैनर, पैनल की चाबी और प्रोग्रामिंग केबल हमारे तकनीशियनों के लिए हैं।

⚠ **कंट्रोल पैनल कभी न खोलें और वायरिंग को न छुएँ। अगर बिजली का झटका लगे, तो तुरंत मेन MCB बंद करें और हमें कॉल करें।**